

Dokumentation Anleitung LST BC600


Version 0.01

Stand 01.10.2019

7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar 02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

Anschluss der LST-Zentrale

Die Wartungsbox kann mittels eines SUB-D Adapters direkt an die RS232 Schnittstelle der Zentrale angeschlossen werden.

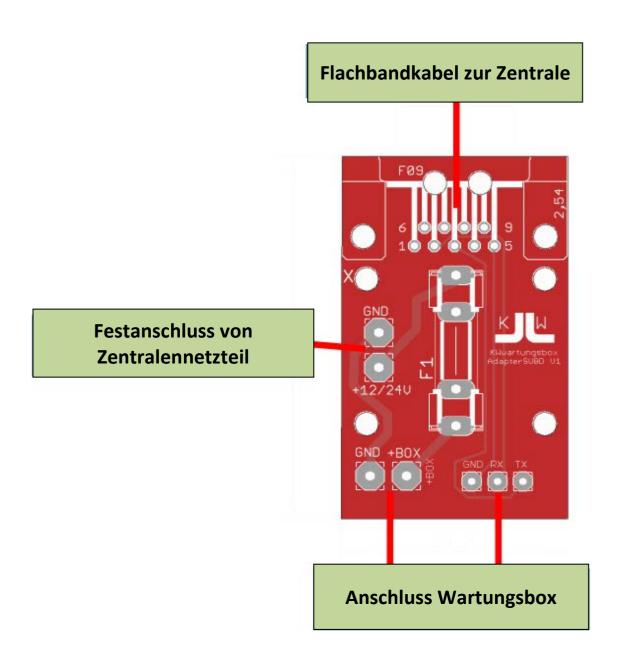





Programmierung der Zentrale


Die Schnittstelle der Zentrale muss als S/F 601-1 programmiert werden mit den folgenden Einstellungen:

- Keine Überwachung
- 9600 Baud
- 80 Zeichen

Hinweis: Im Falle eines Strom- oder Batterieausfalls kann es sein das der Drucker automatisch abgeschaltet wird. In einem solchen Fall muss der Drucker manuell wieder aktiviert werden, um eine einwandfreie Kommunikation mit der Box zu gewährleisten.

Wartungsbox:


Die Version der Box muss mindestens V1.47 sein. Im Display der Box muss "BC600" stehen, wenn das richtige Protokoll ausgewählt wurde. Außerdem sollte die automatische Protokollumschaltung in der Box mit folgender Einstellung aktiviert werden:




Bitte darauf achten, dass die App-Version auf "V4 und höher" steht, sonst funktionieren diverse Funktionen in der BMAcloud nicht.

Export der Dateien


Laden Sie die Anlagenkonfiguration für Ihr Projekt

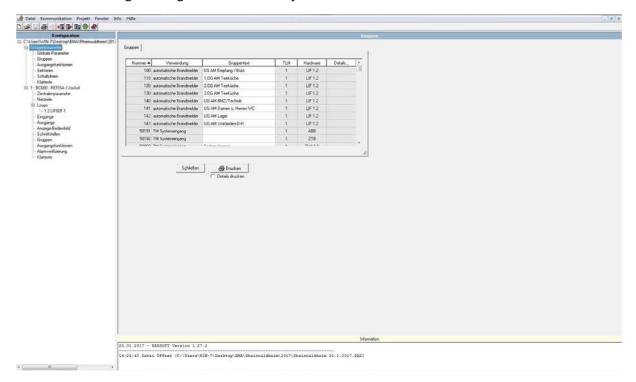


Klicken Sie auf "Datei"

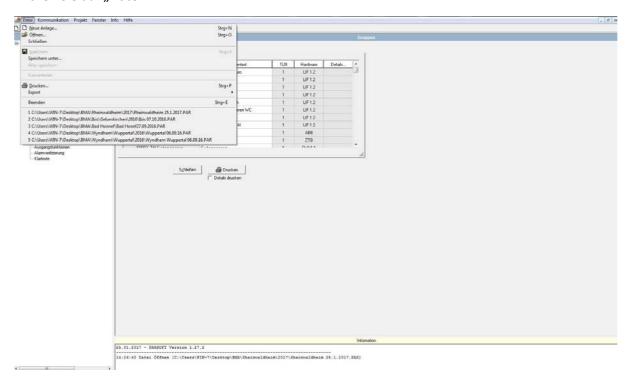

Danach wählen Sie bitte den Punkt "Export" aus.

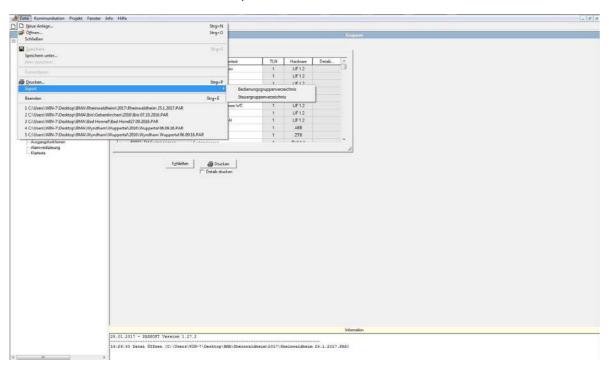

Anschließend das "Bedienungsgruppenverzeichnis" als csv exportieren.

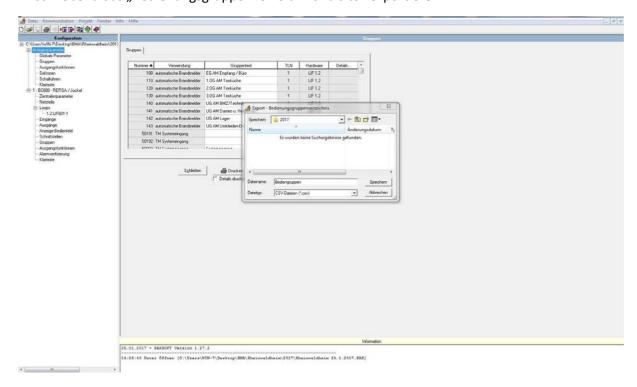

Und dann bitte noch das "Steuergruppenverzeichnis" ebenfalls als csv exportieren.

